

第二十八章、AMDP-X/E4 系列电动机保护器应用于软启动

28.1、AMDP-X/E4 系列电动机保护器

主要特点：DSP 为核心，数字设定，数字显示，保护功能完备、保护性能可靠，通用电流互感器检测电流，3 路与采集、保护电路及 DSP 隔离、参数可设置电流范围的 4-20mA 输出。配有隔离的 RS-485、MODBUS 通讯接口。

基本保护功能：接地、短路、缺相、堵转、三相
电流不平衡、过载；

可选保护功能：零序、欠载；

适用范围：额定电压不高于 1140V，频率为 50Hz 或 60Hz 的
三相交流电动机；

工作电压：AC 85V — 265V、DC 85V — 265V；

功率消耗：小于 2W；

采集精度：0.5；

4-20mA 输出负载电阻：小于 600 Ω；

环境温度：- 20℃ — 50℃。



AMDP-X/E4 系列电动机保护器主单元

电流互感器一次电流 (A)	100	150	200	300	400	500	600	800	1000	1200	1600
最大设定电流 (A)	100	150	200	300	400	500	600	800	1000	1200	1600
最小设定电流 (A)	20	30	40	60	80	100	120	160	200	240	320
电动机最大功率 (KW)	45	75	110	132	160	250	315	355	500	600	800
电动机最小功率 (KW)	11	15	22	30	45	55	75	90	110	132	160

28.2、AMDP-X/E4 系列电动机保护器应用于软启动概述

软启动是三相交流电动机起动控制方式，软启动控制就是在三相交流电动机起动过程中，通过降低三相交流电动机三相电压的方法降低起动电流。

软启动是降压起动，目的是减小三相交流电动机起动时对电网及机械负载的冲击。在鼠笼式三相异步交流电动机常用的降压起动方式中，软启动适用于起动负载较重的场合，但软启动器本身产生较严重的电磁污染。

软启动，与自耦降压起动相比，省去了笨重的自耦变压器，起动负载调整灵活，电控柜重量轻、体积小；与星/三角起动相比，适用于起动负载较重的负载。

采用软起动的三相交流电动机容量都较大，所驱动的机械设备也较重要，因此对软起动的三相交流电动机的保护就尤其重要。

软起动器无论在电动机起动还是在电动机运行状态，都应该具有保护电动机的功能。但有些软起动器在电动机运行时没有电动机保护功能，在起动时对电动机的保护功能也不完备，往往还要采用传统的保护方案来保护电动机。

传统的保护方案是采用热继电器对电动机进行保护，其保护性能不可靠、保护功能不完备，采用电动机保护器保护软起动的三相交流电动机是必要的，也是当今应该选择的保护方案，当然更重要的是应该选用带有保护电动机功能的软起动器。

28.3、AMDP-X/E4 系列电动机保护器应用于软起

AMDP-X/E4 系列电动机保护器用于保护软起动的三相交流电动机，电气原理如图 1 所示。在图 1 所示的电路中，电动机保护器在电动机起动、运行工作过程中都能保护电动机，电动机保护器的 7、8 号接线端子是电动机保护器工作电源接线端子。

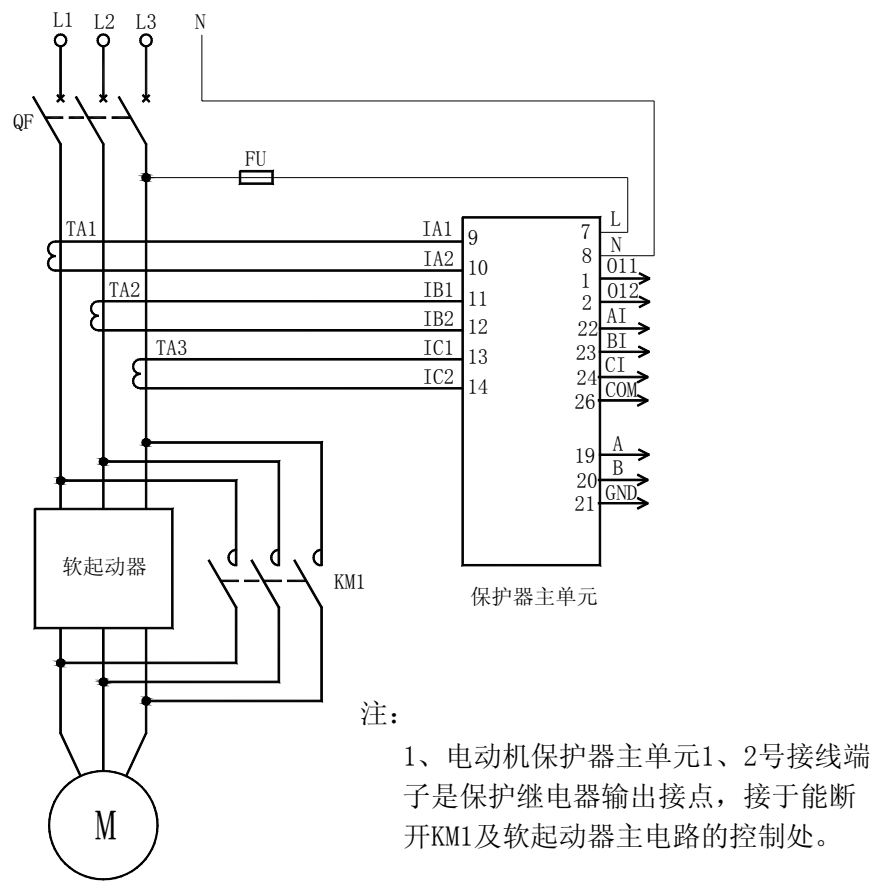



图 1 电动机保护器用于软起动控制电气原理图

电动机保护器的 1、2 号接线端子是电动机保护器保护继电器输出接点接线端子，将电动机保护器 1、2 号接线端子串在控制电路中，在电动机没有发生缺相、接地、堵转、过载、短路、三相电流不平衡故障时，电动机保护器保护继电器输出接点闭合，电动机可以正常起动、运行；在电动机发生缺相、接地、堵转、过载、短路、三相电流不平衡故障时，电动机保护器保护继电器输出接点断

开，电动机由起动、运行状态变为停止状态。

由于各厂商生产的软起动器控制电路接线方法不同，在图 1 所示的电气原理中没有给出具体的连接电路，但这并不影响电动机保护器在软起动控制系统中的应用。如果使用的软起动器在电动机起动有保护功能，只在电动机运行时没有保护功能，这种情况就可以将电动机保护器的 1、2 号接线端子串在 KM1 的控制电路中，在电动机发生缺相、接地、堵转、过载、短路、三相电流不平衡故障时，电动机保护器保护继电器输出接点断开，KM1 失电触点断开，电动机由运行状态变为停止状态。如果使用的软起动器在电动机起动时也没有保护功能或保护功能不完备，就应将电动机保护器的 1、2 号接线端子串在软起动器、KM1 的控制电路中，在电动机发生缺相、接地、堵转、过载、短路、三相电流不平衡故障时，电动机保护器保护继电器输出接点断开，软起动器失电、KM1 失电触点断开，电动机由起动、运行状态变为停止状态。

28.4、AMDP-X/E4 系列电动机保护器应用于直接起动

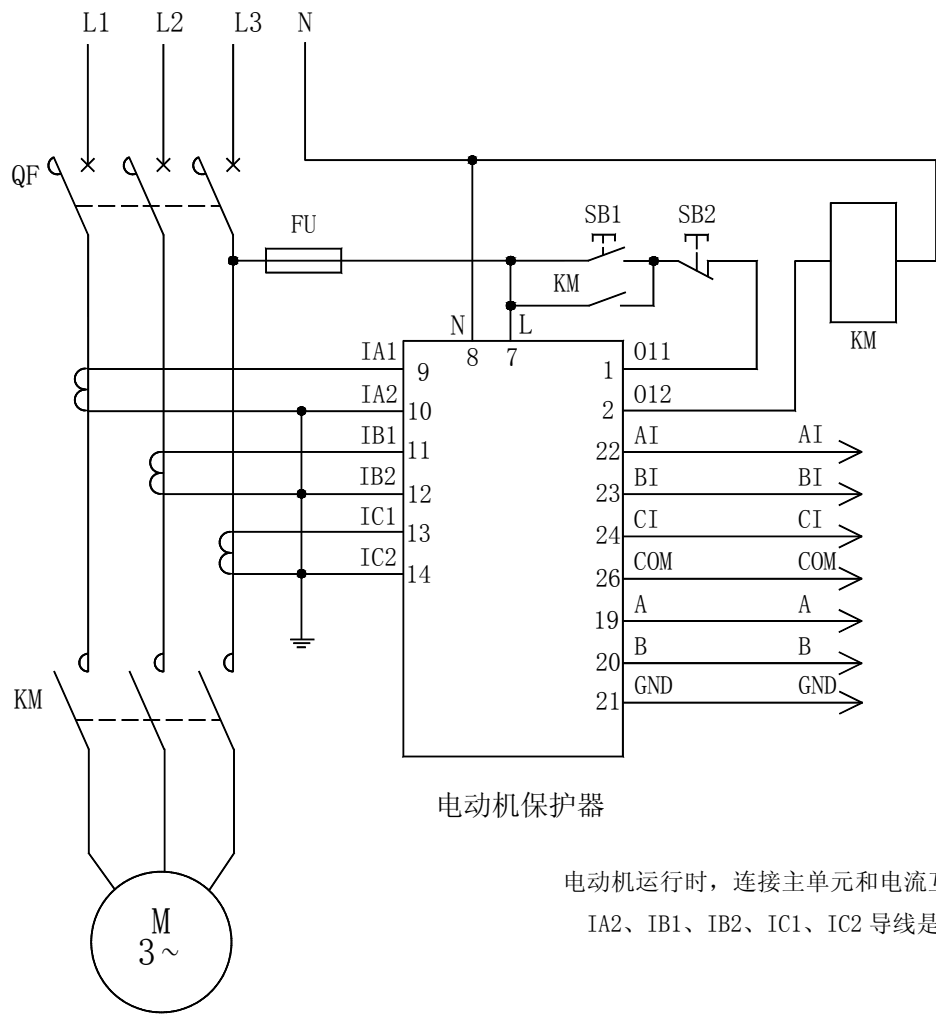

电动机运行时，连接主单元和电流互感器的 IA1、IA2、IB1、IB2、IC1、IC2 导线是不许断开的。

AMDP-X/E4 系列电动机保护器应用电气原理图


1、电动机主电路 A、B、C 相电流互感器二次线的连接

将电动机主电路 A、B、C 相电流互感器二次线分别接到电动机保护器主单元 IA1、IA2、IB1、IB2、IC1、IC2 接线端子。

2、电动机保护器工作电源及继电器触点的连接

为电动机保护器主单元提供 AC 220V 工作电源；将 AMDP-X/E4 电动机保护器继电器触点串于电动机控制接触器线圈回路中。

28.5、AMDP-X/E4 系列电动机保护器外形及安装尺寸

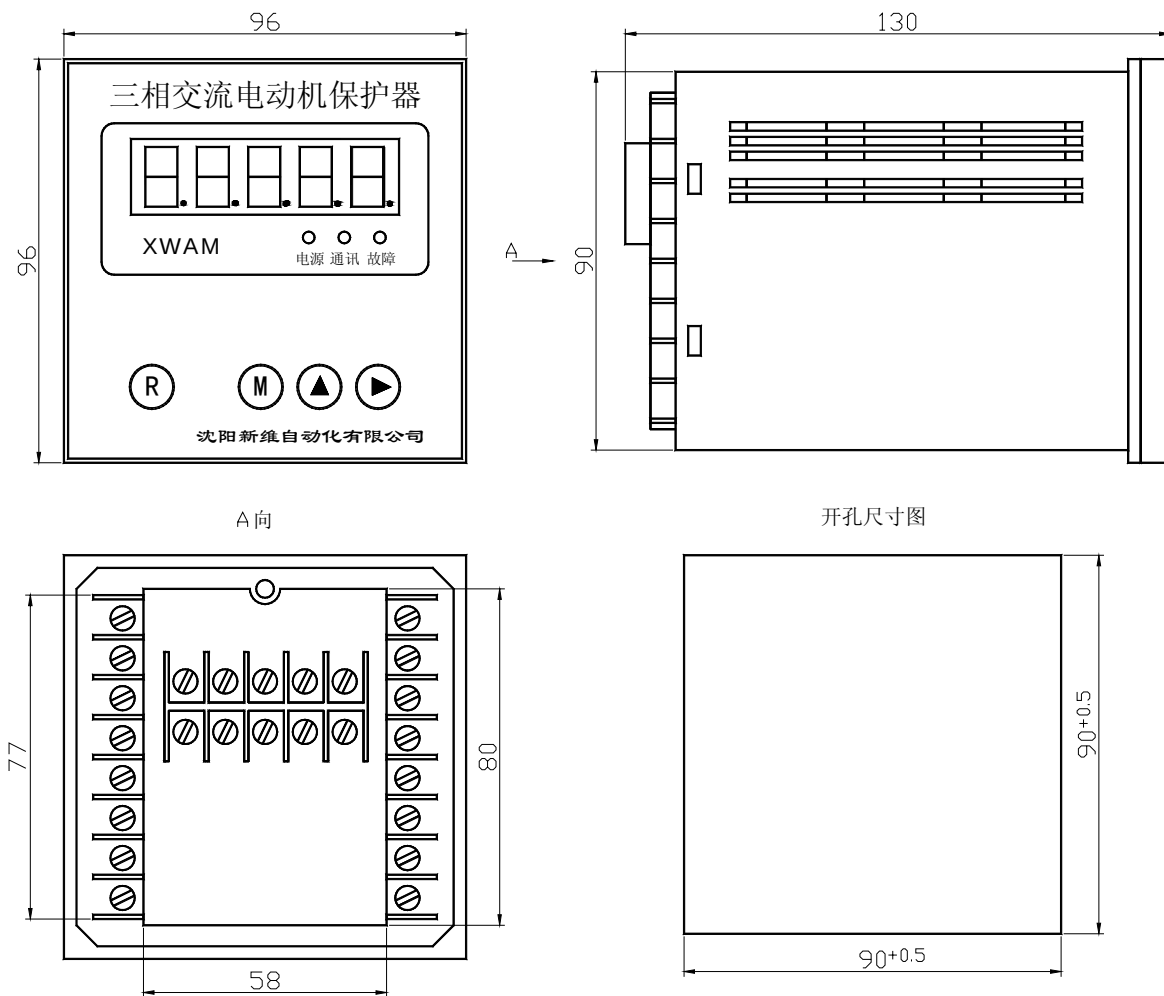

AMDP-X/E4 系列电动机保护器主单元外形及安装孔尺寸

在公司网站 [http:// WWW.SY-XINWEI.COM](http://WWW.SY-XINWEI.COM) 的“资料下载”栏目有更详细、不断更新的《使用说明书》、《选型手册》、《使用手册》、《通讯技术手册》、《应用技术手册》等电子版资料，欢迎下载使用。

单位：沈阳新维自动化有限公司
地址：沈阳市浑南区浑南四路1号A1928室
电话：024-83812196、83812195
网址：<http://WWW.SY-XINWEI.COM>

邮编：110180
传真：024-83812195
E-mail：XW@SY-XINWEI.COM